



WIKING Maxi 2



WIKING Maxi 4







WIKING Maxi 6

Innehållsförteckning


Ritningar	4
Installation	11
Allmänt	11
Krav på uppställningsrummet	11
Rumsluftsoberoende drift – gäller endast typ CA	11
Golvplatta	12
Tekniska specifikationer och data	12
Mått och vikter	12
Avstånd till brännbart och inte brännbart material	13
Ändring av rökutgång WIKING Maxi 2 + WIKING Maxi 4	14
Ändring av rökutgång WIKING Maxi 4 + WIKING Maxi 6 med värmemagasin	14
Ändring av rökutgång WIKING Maxi 4 + WIKING Maxi 6 med värmefack	15
Ställbara fötter	15
Montering av förbränningsluft – gäller endast typ CA	15
Placering av lösa delar	16
Mätning av drag	16
Typskylt och serienummer	16
Krav på skorsten	16
Anslutning till skorsten	17
Flera braskaminer på samma skorsten	17
Skorstenssotning	17
Bränsle	18
Tillåtna bränsletyper	18
Förbjudna bränsletyper	18
Flytande bränslen	18
Drift	19
Första gången du eldar	19
Användning av luftspjället	19
Opptändning	19
Påfyllning av ved	19
Vid avslutad eldning	20
Generellt om eldning	21
Maximal förbränning	21
Påfyllningsintervall	21
För svag eldning	21
Sådan uppnår du den bästa förbränningen	21
Underhåll och rengöring	22
Rengöring	22
Underhåll	22
Aska	22
Vermikulit	22
WIKING® Autopilot™	23
Lucka/glas	23
Pakningar	23
Efterbehandling av ytor	23
Garanti	23
Marknadsövervakning	23
Felsökning och felavhjälpning	24
Sopsortering	25
Prestandadeklaration, DoC och EcoDesign	26


Ritninger

A.

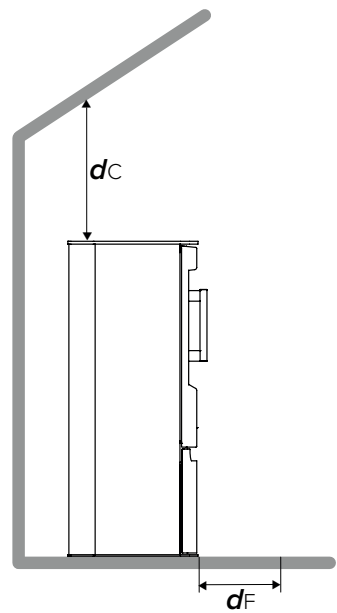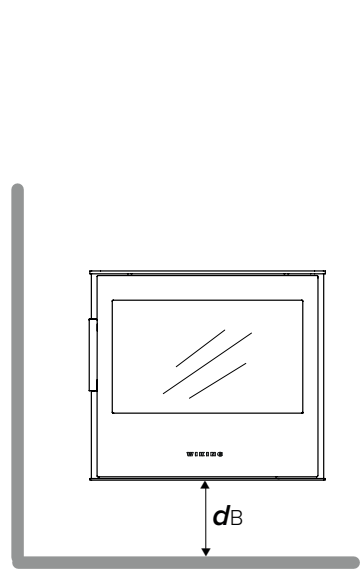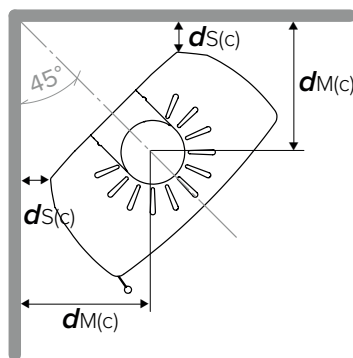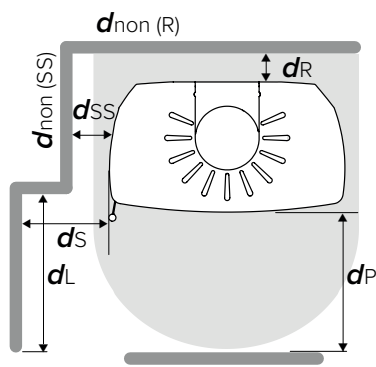


B.

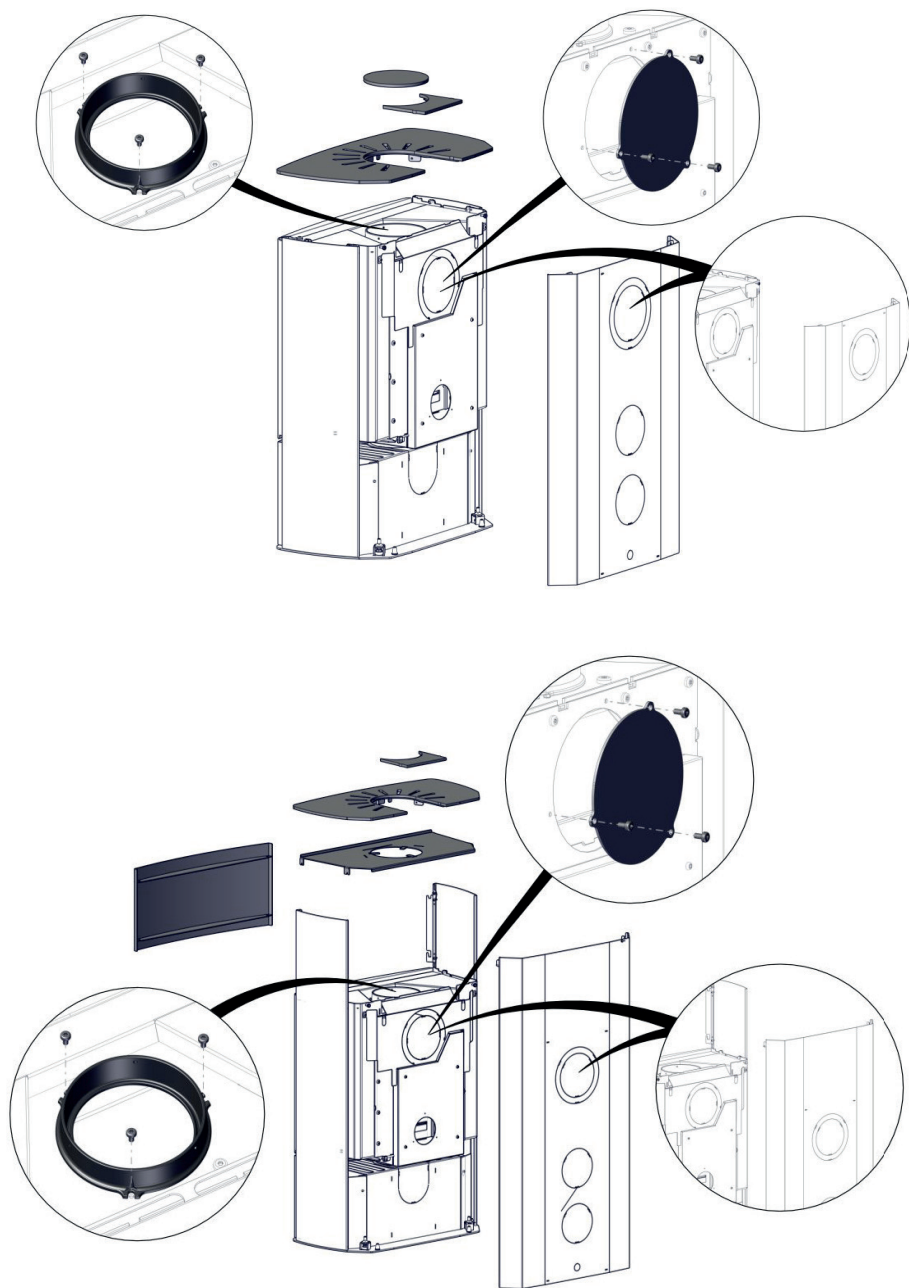


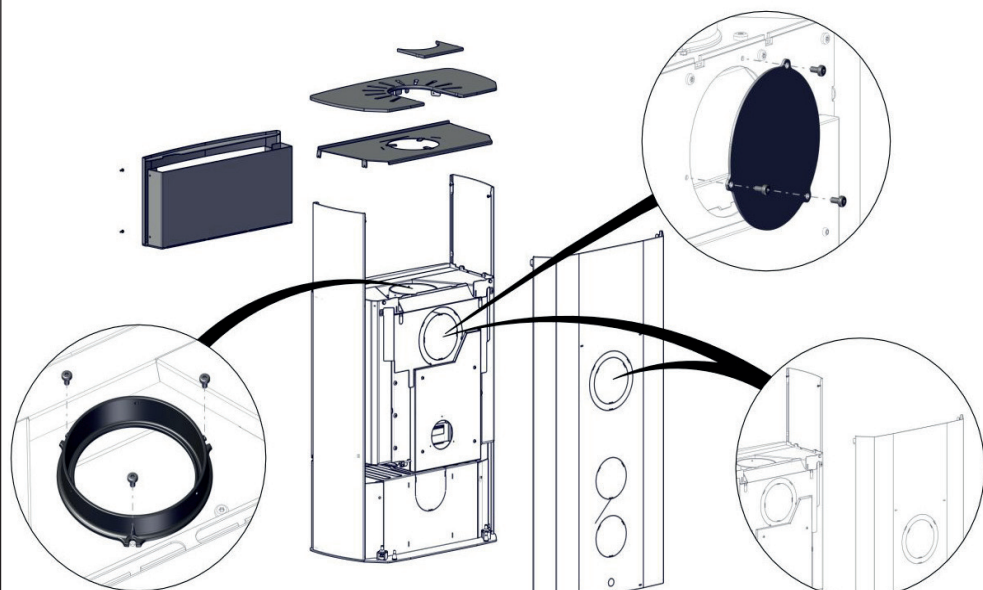


C

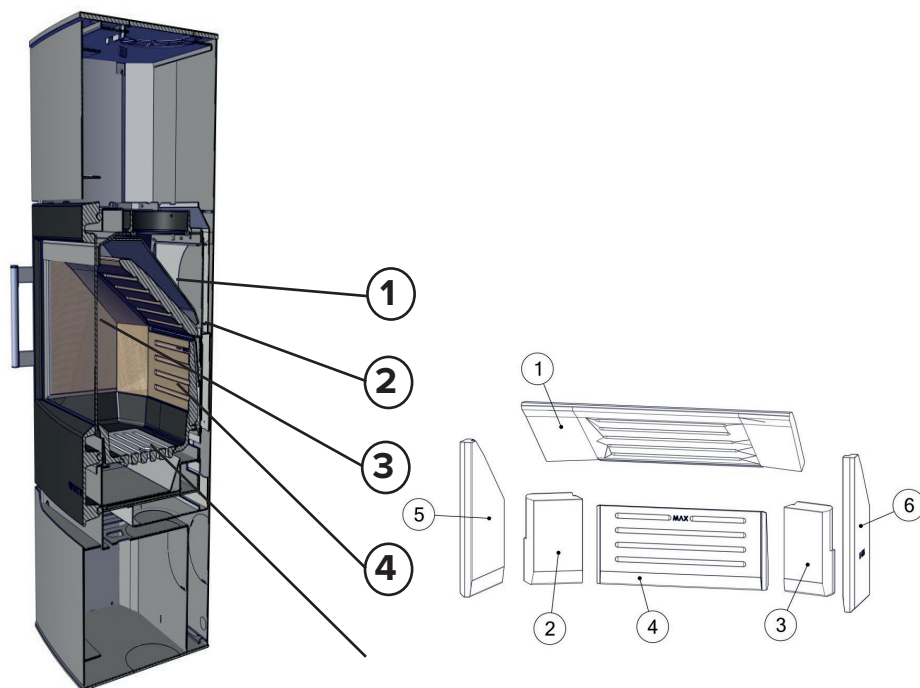



D.

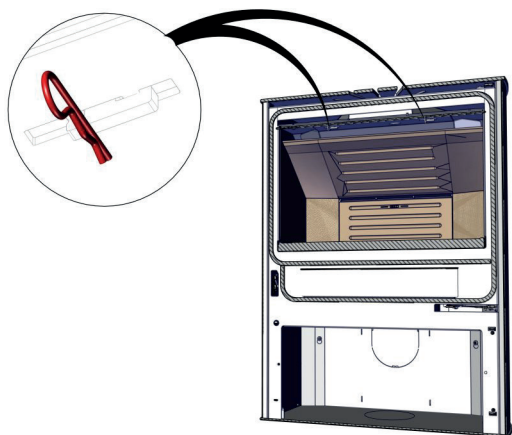


E.

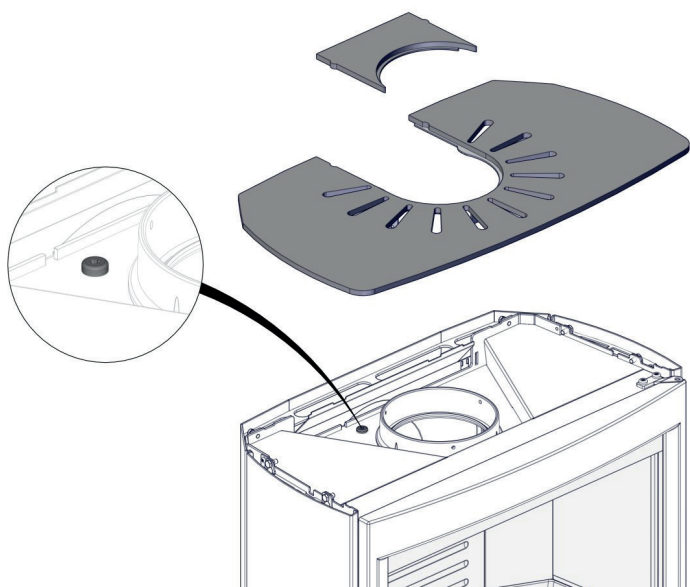



F.

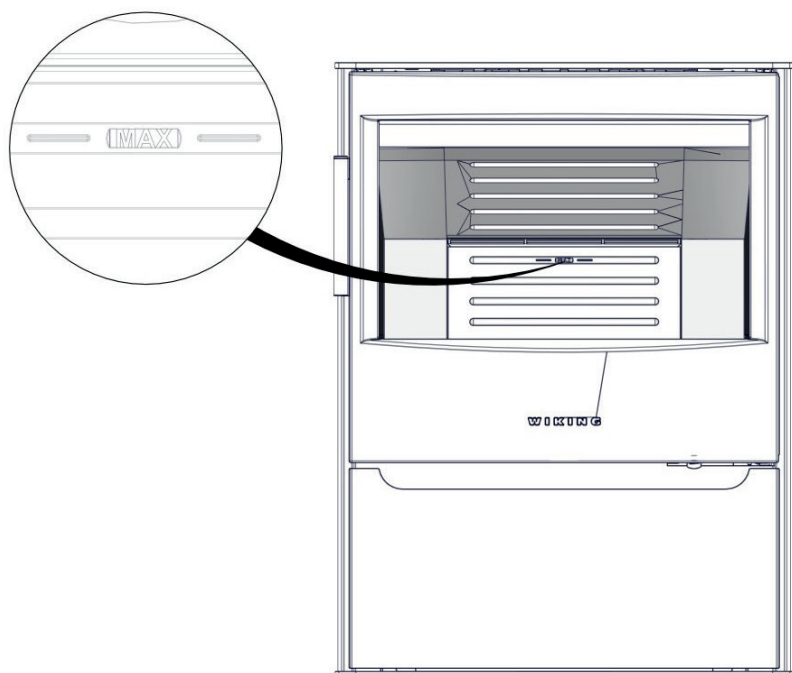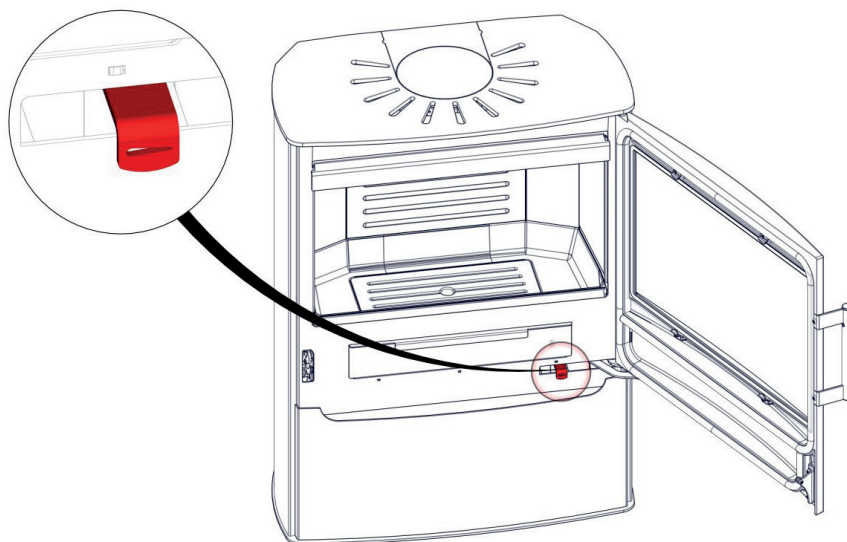

G.

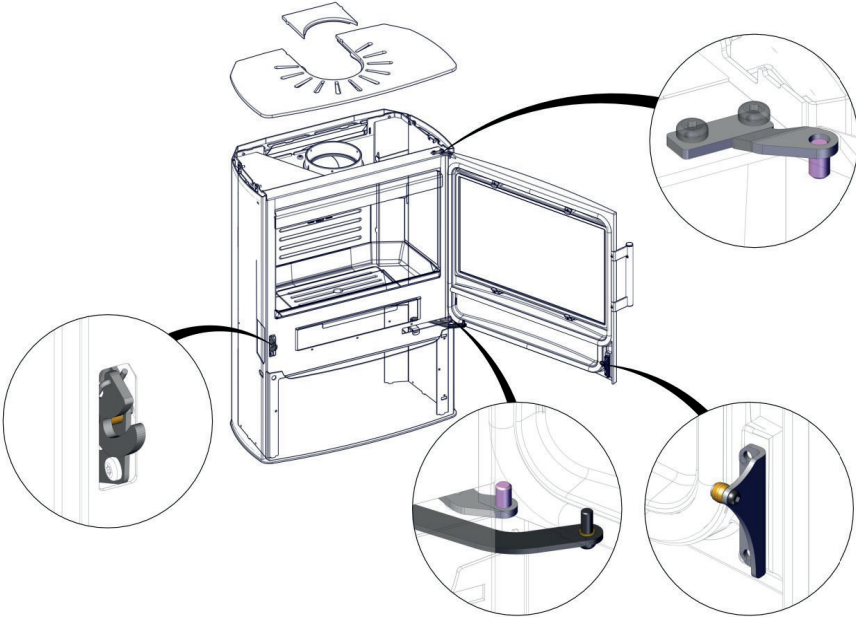

H.

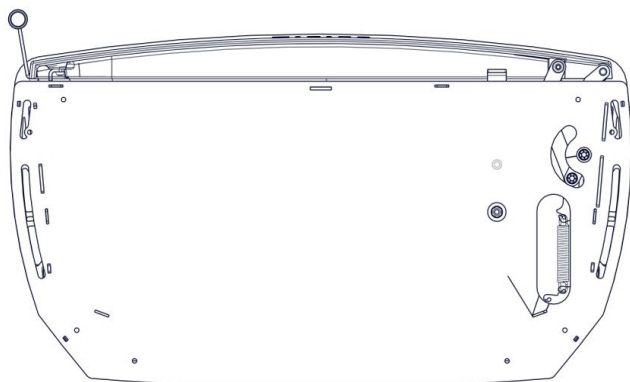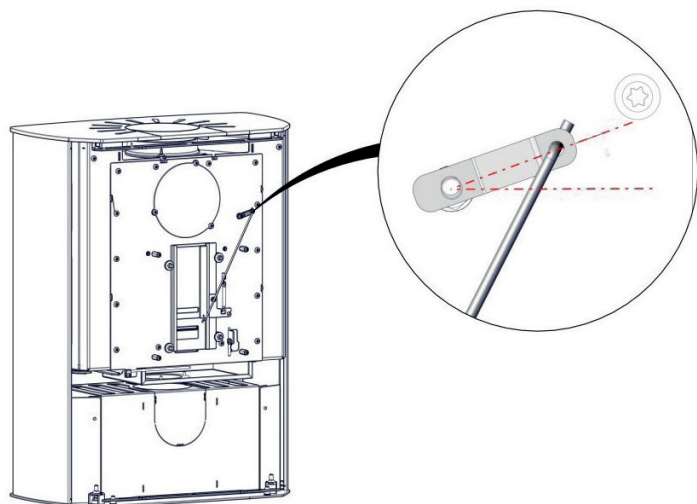

Installation

Allmänt

Grattis till din nya WIKING-braskamin! Tack för att du har valt en braskamin från WIKING. Vi är övertygade om att du kommer att få stor glädje av den. .

För att säkerställa optimal funktion och säkerhet rekommenderar vi att installationen utförs av en auktoriserad WIKING-återförsäljare eller en montör som rekommenderas av återförsäljaren. Se översikten över WIKING-återförsäljare på www.hwam.com under "Find retailer".

Innan installationen är det viktigt att läsa denna installations- och bruksanvisning och följa anvisningarna och instruktionerna. Denna installations- och bruksanvisning gäller för kaminer i serien WIKING Maxi med WIKING® Autopilot™ med klassificering enligt EN16510-1 typ B och typ CA. (rumluftsoberoende drift). Typen framgår av typskylten på kaminen.

Vid installation av din WIKING-braskamin måste europeiska, nationella och lokala föreskrifter och byggnormer följas och rapporteras till de lokala myndigheterna. Efter installationen måste den godkännas av sotaren innan braskaminen får tas i bruk.

Krav på uppställningsrummet

Det skall alltid kunna tillföras frisk förbränningsluft till det rum, där kaminen skall placeras. Braskaminen förbrukar ca. 17,4 m³ luft pr. time. utsugningsfläktar som används tillsammans med kaminer i samma rum eller i ett sammanhängande rumsluftsystem kan orsaka problem. Ett öppningsbart fönster eller en reglerbar friskluftsventil anses räcka. Det får inte vara möjligt att blockera den reglerbara friskluftsventilen/vädringsluckan. I nybyggda/täta bostäder rekommenderar vi installation av ett friskluftssystem som leder in luft utifrån direkt till förbränningen. Det kan köpas som tillbehör.

Innan braskaminen placeras, skall man försäkra sig om att underlaget kan bära kaminens och skorstenens vikt. Skorstenens vikt skall räknas ut efter dimension och höjd. Om den befintliga konstruktionen inte uppfyller dessa villkor måste lämpliga åtgärder vidtas.

Se till att inga brännbara föremål (t.ex. möbler) placeras närmare kaminen än de avstånd som anges i tabellerna på nästa sida (brandfara).

Rumsluftsoberoende drift – gäller endast typ CA

Modellerna i serien WIKING Maxi tillför kontrollerad utomhusluft till förbränningen och har utvecklats speciellt för användning i bostäder med mycket tät konstruktion. Förbränningsluften måste tillföras enheten från utsidan via en tät ledning eller ett LAS-skorstenssystem. Konstruktionen möjliggör till och med drift av kaminen vid ett undertryck på upp till 15 Pa i installationsrummet.

De rumsluftsoberoende kaminerna får installeras i rum, lägenheter eller bruksenheter av jämförbar storlek, från vilka luft sugas ut med hjälp av fläktar, såsom ventilations- eller varmluftsvärmesystem, fläktar, avluftstorkar, endast installeras om dimensioneringen av tilluften säkerställer att driften av luftutsugningsanläggningarna inte orsakar ett undertryck större än 15 Pa jämfört med utomhusluften i installationsrummet, lägenheten eller en jämförbar användningsenhet.

Den rumsluftsberoende kaminen kräver en minsta storlek på installationsrummet på 23,5 m³.

Golvplatta

Följ alltid de europeiska, nationella och lokala bestämmelserna för storlek och tjocklek på ett icke brännbart underlag som ska täcka golvet framför brännkammarens öppning. Din WIKING-återförsäljare kan ge dig råd om detta. Brännkammarens öppning är 55 cm bred.

Tekniska specifikationer och data

Beteckning	Förklaring	Värde
P_{nom}	Nominell värmeeffekt	6,3 kW
P_{SHnom}	Nominell värmeeffekt	6,3 kW
η_{nom}	Verkningsgrad vid nominell värmeeffekt	75 %
η_s	Årsverkningsgrad (EcoDesign)	65 %
EEL	Energieffektivitetsindex	99
$CO_{nom} (13 \% O_2)$	CO-utsläpp vid 13 % syrehalt vid nominell värmeeffekt	994 mg/m ³
$NO_{xnom} (13 \% O_2)$	NOx-utsläpp vid 13 % syrehalt vid nominell värmeeffekt	85 mg/m ³
$OGC_{nom} (13 \% O_2)$	Kolväteutsläpp vid 13 % syrehalt vid nominell värmeeffekt	88 mg/m ³
$.PM_{nom} (13 \% O_2)$	Partikelutsläpp vid 13 % syrehalt vid nominell värmeeffekt	34 mg/m ³
p_{nom}	Minsta rökgasdrag vid nominell värmeeffekt	12 Pa
s	Materialtyp och tjocklek på skyddsisolering	25 mm
T_{snom}	Rökgasstemperatur vid nominell värmeeffekt	411°C
T-Klasse	Skorstensbeteckning	T400
$\phi_{fg nom}$	Rökgasflöde vid nominell värmeeffekt	6,1 g/s
V_h	Värmeförlust i rummet	Inte testad
CON eller INT	Kan användas kontinuerligt (CON) eller intermittent (INT)	INT
d_{out}	Diameter på rökstos	Ø125 mm eller Ø150 mm
H, L, B	Dimensioner på brasskamin (höjd, bredd, djup)	Se tabell
m	Vikt på brasskamin	Se tabell
m_{chim}	Maximal belastning från skorsten	122 kg
	Läs och följ installations- och bruksanvisning	

Mått och vikter

Model	Vikt	Höjd	Bredd	Djup
Maxi 2	113 kg	592 mm	667 mm	363 mm
Maxi 2 med sockel	114 kg	608 mm	667 mm	363 mm
Maxi 2 med korta ben	114 kg	652 mm	667 mm	363 mm
Maxi 2 med långa ben	116 kg	842 mm	704 mm	363 mm
Maxi 4 med vedfack	130 kg	892 mm	667 mm	363 mm
Maxi 4 med underlucka	133 kg	892 mm	667 mm	363 mm
Maxi 4 med vedfack och naturstenbeklädnad grå	222 kg	926mm	743 mm	363 mm
Maxi 4 med underlucka och naturstenbeklädnad grå	225 kg	926mm	743 mm	363 mm
Maxi 6 med vedfack	140 kg	1183 mm	667 mm	363 mm
Maxi 6 med underlucka	143 kg	1183 mm	667 mm	363 mm
Maxi 6 med vedfack och naturstenbeklädnad grå	232 kg	1223 mm	743 mm	363 mm
Maxi 6 med underlucka och naturstenbeklädnad grå	262 kg	1223 mm	743 mm	363 mm
Maxi 6 med vedfack och naturstenbeklädnad vit	235 kg	1223 mm	743 mm	363 mm
Maxi 6 med underlucka och naturstenbeklädnad vit	265 kg	1223 mm	743 mm	363 mm
Värmelagringsstenar, Maxi 6 med underlucka	69 kg			

Avstånd till brännbart och inte brännbart material

Minsta avstånd - rökrör <u>utan isolering</u> (Ritning A)		WIKING Maxi 2	WIKING Maxi 4 WIKING Maxi 6
d_R	Till brännbar vägg, bak	175 mm	175 mm
d_S	Till brännbar sida, framför braskamin	400 mm	400 mm
d_{SS}	Till brännbar vägg, sida	175 mm	175 mm
d_C	Till brännbart tak	730 mm	730 mm
d_P	Möbleringsavstånd framför	1250 mm	1250 mm
d_F	För brännbart golv framför kamin	650 mm**	0 mm
d_L	Till brännbar sidovägg i strålsområde	-	-
d_B	Till brännbart golv under braskaminen	250 mm*	0 mm
$d_{non(R)}$	För icke-brännbar vägg, bak, rekommenderas	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	För icke-brännbar vägg, sida, rekommenderas	100 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till beklädnad	100 mm	100 mm
$d_{M(C)}$	Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till mitt rökutgång	383 mm	383 mm

*Detta avståndskrav uppfylls när braskaminen monteras på långa ben eller hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.

**Detta avståndskrav gäller endast om avståndskravet "dB" inte uppfylls.

Minsta avstånd - rökrör <u>med isolering</u> (Ritning A)		WIKING Maxi 2	WIKING Maxi 4 WIKING Maxi 6
d_R	Till brännbar vägg, bak	100 mm	100 mm
d_S	Till brännbar sida, framför braskamin	400 mm	400 mm
d_{SS}	Till brännbar vägg, sida	175 mm	175 mm
d_C	Till brännbart tak	730 mm	730 mm
d_P	Möbleringsavstånd framför	1250 mm	1250 mm
d_F	För brännbart golv framför kamin	650 mm**	0 mm
d_L	Till brännbar sidovägg i strålsområde	-	-
d_B	Till brännbart golv under braskaminen	250 mm*	0 mm
$d_{non(R)}$	För icke-brännbar vägg, bak, rekommenderas	100 mm	100 mm
$d_{non(SS)}$	För icke-brännbar vägg, sida, rekommenderas	100 mm	100 mm
$d_{S(C)}$	Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till beklädnad	75 mm	75 mm
$d_{M(C)}$	Uppställning i hörn, 45 gr, från vägg till mitt rökutgång	358 mm	358 mm

*Detta avståndskrav uppfylls när braskaminen monteras på långa ben eller hängs på väggen med det krävda avståndet under braskaminen.

**Detta avståndskrav gäller endast om avståndskravet "dB" inte uppfylls.

Var uppmärksam på gällande regler för avstånd mellan vägg och rökrör.

VIKTIGT

- Vid montering på vägg ska väggen vara en icke brännbar konstruktion.
- Det får inte lagras brännbart material under WIKING Maxi 2.
- WIKING Maxi 2 med sockel och WIKING Maxi 2 med korta ben får inte monteras på ett brännbart golv. Det anses fortfarande vara brännbart golv, även om det läggs en inte brännbar golvplatta som fångar upp glöden ovanpå det brännbara golvet.
- En inte brännbar konstruktion under WIKING Maxi 2 med sockel och korta ben ska sträcka sig minst 650 mm framför braskaminen.

Observera att det inte är allt glas som är värmebeständigt. Därför måste en glasvägg i vissa fall betraktas som brännbar vägg. Kontakta sotaren eller glastillverkaren för information om avstånd till glas.

Ändring av rökutgång WIKING Maxi 2 + WIKING Maxi 4

Om du vill ha rökutgång bak i stället för topp ska du göra så här (ritning B):

1. Lyft av braskaminens toppskiva.
2. Lossa skruvarna och lyft bort ryggplåten.
3. Demontera rökstosen upptill på braskaminen genom att skruva ur de tre skruvarna. Lyft sedan av rökringen.
4. Värmeskölden är försedd med en utstansning för rökröret. Tryck ut den utstansade skivan, så att det blir ett hål i värmeskölden som rökröret passar i.
5. Ryggplåten är försedd med en utstansning för rökröret. Tryck ut den utstansade skivan, så att det blir ett hål i ryggplåten som rökröret passar i.
6. Demontera täckplåten på braskaminens baksida genom att skruva ur de tre skruvarna (torxbit nr 30). Ta därefter av täckplåten.
7. Montera täckplåten upptill på braskaminen med de tre skruvarna.
8. Placera rökstosen i rökutgångshålet på braskaminens baksida och fäst den med de tre skruvarna.
9. Skruva fast ryggplåten igen
10. Lägg tillbaka toppskivan på braskaminen.

Som tillbehör finns en plugg som kan täcka hålet i braskaminens toppskiva när kaminen ansluts med rökutgång bakåt.

Ändring av rökutgång WIKING Maxi 4 + WIKING Maxi 6 med värmemagasin

Om du vill ha rökutgång bak i stället för topp ska du göra så här (ritning B):

1. Lyft av braskaminens toppskiva.
2. Lyft värmemagasinet framsida uppåt och framåt så att den lyfts av från de fyra styrtapparna.
3. Lossa skruvarna och lyft bort toppskivan till värmemagasinet.
4. Lossa skruvarna och lyft bort ryggplåten
5. Demontera rökstosen upptill på braskaminen genom att skruva ur de tre skruvarna. Lyft sedan av rökringen.
6. Värmeskölden är försedd med en utstansning för rökröret. Tryck ut den utstansade skivan, så att det blir ett hål i värmeskölden som rökröret passar i.
7. Ryggplåten är försedd med en utstansning för rökröret. Tryck ut den utstansade skivan, så att det blir ett hål i ryggplåten som rökröret passar i.
8. Demontera täckplåten på braskaminens baksida genom att skruva ur de tre skruvarna (torxbit nr 30). Ta därefter av täckplåten.
9. Montera täckplåten upptill på braskaminen med de tre skruvarna.
10. Placera rökstosen i rökutgångshålet på braskaminens baksida och fäst den med de tre skruvarna.
11. Skruva fast ryggplåten igen
12. Lägg tillbaka toppskivan till värmemagasinet och skruva fast igen.
13. Haka fast framsidan på de fyra styrtapparna.
14. Lägg tillbaka toppskivan på braskaminen.

Det går att köpa en plugg som tillbehör för att täcka hålet i kaminens toppskiva om kaminen ansluts med rökutgång bakåt.

Ändring av rökutgång WIKING Maxi 4 + WIKING Maxi 6 med värmefack

Om du vill ha rökutgång bak i stället för topp ska du göra så här (ritning B):

1. Lyft av braskaminens toppskiva.
2. Lossa skruvarna och lyft bort värmefacket.
3. Lossa skruvarna och lyft bort ryggplåten.
4. Demontera rökstosen upptill på braskaminen genom att skruva ur de tre skruvarna. Lyft sedan av rökringen.
5. Värmeskölden är försedd med en utstansning för rökröret. Tryck ut den utstansade skivan, så att det blir ett hål i värmeskölden som rökröret passar i.
6. Ryggplåten är försedd med en utstansning för rökröret. Tryck ut den utstansade skivan, så att det blir ett hål i ryggplåten som rökröret passar i.
7. Demontera täckplåten på braskaminens baksida genom att skruva ur de tre skruvarna (torxbit nr 30). Ta därefter av täckplåten.
8. Montera täckplåten upptill på braskaminen med de tre skruvarna.
9. Placera rökstosen i rökutgångshålet på braskaminens baksida och fäst den med de tre skruvarna.
10. Skruva fast ryggplåten igen
11. Montera värmefacket igen.
12. Lägg tillbaka toppskivan på braskaminen.

Det går att köpa en plugg som tillhör för att täcka hålet i kaminens toppskiva om kaminen ansluts med rökutgång bakåt.

Ställbara fötter

Till WIKING Maxi levereras 4 st. ställbara fötter, som kan monteras efter behov. Öppna underluckan. Lossa skruven i var sida av den lodräta täckplåten längst in i utrymmet med en insexnyckel. Lyft täckplåten, luta den nedre delen lite framåt och dra ut täckplåten. Montera och justera ställskruvarna, 2 på varje sida, i enlighet med anvisning i QR-koden, till önskad höjd. Häkta fast täckplåten på samma plats igen och spänn de 2 skruvarna.



Montering av förbränningsluft – gäller endast typ CA

På kaminen finns ett rör med diameter 100 mm monterat för anslutning av förbränningsluft. Flexslang, isoleringsmantel, kabelband och slangklämma medföljer kaminen.

Det är viktigt att notera att det krävs tillräcklig dragkraft i skorstenen om den flexibla slangen böjs vid montering av förbränningsluften, eftersom en böjning skapar motstånd.

Om förbränningsluften försörjs med en avstängningsklaff måste man se till att denna avstängningsklaff är öppen när kaminen används.

Om förbränningsluftssystemet måste anslutas baktill ska du göra följande:

Dra isoleringsmanteln över flexslangen och sätt den på anslutningen på bakplåten. För flexslangen vidare till utsidan eller anslut den till LAS.

Om förbränningsluftssystemet ska anslutas genom kaminen bottenplatta ska du göra så här: Öppna kaminen nedre lucka. Dra isoleringsmanteln över flexslangen och sätt in den i öppningen i bottenplattan. Sätt fast flexslangen på anslutningsröret. För flexslangen vidare utåt eller anslut den till LAS.

Placering av lösa delar

Innan ka minen tas i bruk, skall man försäkra sig om att alla lösa delar är på plats.

Obs: Brännkammaren är beklädd med skivor av vermiculit, som är ett värmeisolerande material. Skivorna ser till att förbränningstemperaturen snabbt blir optimal och därför ska de sitta kvar i braskaminen.

Lodrätt tvärsnitt av kaminerna (Ritning C):

1. Rökvändaplattan i stål (1) är upphängd i 2 krokare och är utrustad med en transportsäkring i form av 2 sprintar (ritning F). Dessa 2 sprintar skall tas bort innan braskaminen tas i bruk.
2. Baffelskivan i vermiculit (2) ska vila på sidoplåtarna i vermiculit (3) och vara placerad så långt in som möjligt i brännkammaren.
3. Ryggplattan (4) ska också sitta så långt bak som möjligt i brännkammaren och skjutas ihop helt med sidoplåtarna.
4. Gjutjärnsplattan och roster (5) ska ligga plant i botten av brännkammaren.

Mätning av drag

Vid installation av braskaminen eller vid felsökning kan det vara nödvändigt att göra en dragmätning för att kontrollera, att braskaminen fungerar tillsammans med skorstenen och att rätt luftmängd tillförs.

Bakom skorstensutloppet på braskaminen finns ett Ø7,5 mm hål (ritning E) genom vilket dragmätningen kan göras. Under normal drift skruvas en M8-bult in i hålet och måste alltid vara monterad.

Typskylt och serienummer

Typskylt och serienummer på WIKING Maxi 2, WIKING Maxi 4 med vedfack och WIKING Maxi 6 med vedfack har klistrats fast på braskaminens ryggplåte.

På WIKING Maxi 4 med underlucka och WIKING Maxi 6 med underlucka sitter typskylten och serienumret på insidan av underluckan.

Notera serienumret så att du snabbt kan hitta det vid service. Ange även serienumret vid frågor till din WIKING-återförsäljare.

Krav på skorsten

Skorstenen skall ha en sådan höjd att dragförhållandena är bra och röken inte stör. Vanligtvis får man bra drag om skorstenen befinner sig 4 m ovanför kaminen och minst 80 cm ovanför taknocken.

Det är viktigt att gällande riktlinjer för skorstenen följs (EN 15287-1:2023 och EN 15287-2:2023). Skorstenens funktion ska också enligt EN 13384-2:2015+A1:2019 beroende på den individuella situationen i installationsrummet.

Om skorstenen placeras vid en av husets sidor bör skorstenens topp alltid befinna sig högre upp än taknocken eller takets högsta punkt. Följ ev. nationella och lokala föreskrifter för placering av skorstenar.

Braskaminen kräver ett drag på minst 12 Pa (uppmätt vid mätpunkten enligt EN 16510). Vid en mätning vid rökgasanslutningen (ritning E) ska draget vara 21 Pa.

Skorstenen ska ha en minimiöppning motsvarande Ø125 mm eller Ø150 mm och vara försedd med en lättåtkomlig renslucka. Skorsten och rökrör måste vara CE-märkta och T400-klassade, och ha godkänts vid soteldsprovningen (G-märkta). Kravet på avstånd till brännbart material ska uppfyllas i enlighet med märkningen på modellen. Be din WIKING-återförsäljare om närmare information/Installationsanvisning

Anslutning till skorsten

Alla kaminer i serien har både rökavgång bakåt och ovanifrån. De kan anslutas till en godkänd stålskorsten ovanifrån eller direkt bakåt till en skorsten.

Kontrollera alltid noga att skorstenen är tät och att det inte förekommer falskt drag vid täckplåten vid tillsluten rökutgång, renslucka och rörskarvar. Observera att böjda rökrör och horisontell dragning av rökrör minskar skorstensdragets effekt.

Skorstenen

Skorstenen är braskaminens motor och avgörande för dess funktion. Skorstensdraget ger ett undertryck i braskaminen. Detta undertryck avlägsnar röken från braskaminen. Det suger luft genom spjället till den så kallade glasspolningen, som håller glaset fri från sot och suger in luft genom primär och sekundär spjäll till förbränningen.

Skorstensdraget bildas vid temperaturskillnader inne i skorstenen och utanför skorstenen. Ju högre temperaturen är inne i skorstenen, desto bättre blir skorstensdraget. Det är därför nödvändigt att skorstenen värms upp ordentligt, innan man stänger spjället och begränsar förbränningen i kaminen (en murad skorsten tar längre tid att bli ordentligt varm än en stålskorsten). De dagar då det är dåligt drag i skorstenen på grund av väder och vind är det mycket viktigt att värma upp skorstenen så snabbt som möjligt. Det gäller att snabbt få fart på brasan. Spänta veden extra fint, använd ett extra tändblock etc.

Om du inte har använt braskaminen på länge är det viktigt att kontrollera att skorstensröret inte har täppts till. De brandgaser som uppstår genom igensatta skorstenar är farliga. Använd endast rekommenderade bränslen och läs anvisningarna under punkten "Bränsle".

Det går att ansluta flera kaminer till samma skorsten, men kontrollera först vilka regler som gäller.

Flera braskaminer på samma skorsten

Det är möjligt att ansluta flera braskaminer till samma skorsten. Dock måste gällande bestämmelser först granskas.

Skorstenssotning

För att förebygga risken för skorstensbrand ska skorstenen sotas en gång om året. Rökröret och rökkammaren ovanför baffelskivan av stål ska sotas samtidigt som skorstenen. Om det inte går att sota skorstenen uppfifrån på grund av dess höjd ska en renslucka monteras.

I händelse av brand ska du stänga samtliga spjäll och larma brandkåren. Innan du börjar använda braskaminen igen ska skorstenen kontrolleras av en sotare.

Bränsle

Tillåtna bränsletyper

WIKING Braskaminer är EN 16510 godkänd för eldning med trä.

Det rekommenderas att du använder torrt klyvet trä med en fuktighet på 12 - 18%. Eldning med vått trä ger både sot, miljöpåverkan och dålig bränsleekonomi.

Det rekommenderas att köpa en fuktmätare så att du regelbundet kan kontrollera att veden har rätt fukthalt innan den används för eldning. Klyv veden och mät fukthalten på de kluvna ytorna.

Vedens dimensioner är viktiga för en bra förbränning. Dimensionerna bör vara följande:

Bränsletyp	Längd i cm	Diameter i cm
Tändved (fint kluven)	14-28	2-5
Kluven ved	14-50	5-9

Förbjudna bränsletyper

Det är förbjudet att elda med följande:

- Tryckt papper
- Avfall
- Spånskivor
- Plast
- Gummi
- Flytande bränsletyper
- Mjölkkartonger
- Lackerat, målat eller impregnerat trä

Orsaken att du inte får elda med ovananstående är att de vid förbränning utvecklar sundhets och miljöskadliga ämnen. Ämnena kan även skada din braskamin och skorsten, i detta tillfälle bortfaller garantin på produkterna.

Flytande bränslen

Använd aldrig bensin, bensinliknande lampoljor, fotogen, grillkoltändare, etylalkohol eller liknande vätskor för att tända eller återtända en eld i braskaminen. Alla sådana vätskor ska hållas borta från braskaminen när den är i drift.

Drift

Första gången du eldar

Lacken härdar vid första eldningen och vedluckan samt luckan till asklådan ska öppnas mycket försiktigt eftersom det annars finns risk för att packningarna fastnar i lacken. Dessutom kan lacken avge en del lukter, så vädra ordentligt.

Varning: Handsken som medföljer kan slita bort färgen på ytan. Försök att inte röra vid de lackerade ytorna, inklusive handtaget, förrän efter de 2–3 första eldningarna. Även efter att färgen har härdat kan handsken slita bort färgen på ytan vid upprepad användning.

Användning av luftspjället

För att få bra förbränning och därmed bra värmeekonomi är det viktigt att brasan får rätt mängd luft. Du reglerar luften med hjälp av ett användarvänligt ettgreppssystem som är placerat under luckan på WIKING Maxi (ritning F).

När man tänder i en kall kamin och när man fyller på ved ska reglerhandtaget skjutas längst ut åt vänster. Det ger maximal lufttillförsel till brasan. När det brinner bra kan lufttillförseln minskas lite i taget genom att skjuta reglerhandtaget åt höger. Om du skjuter reglerhandtaget längst ut åt höger kommer brasan att slockna. Detta läge ska bara användas i händelse av överhettning eller skorstensbrand eller när kaminen ska vara helt kall, t.ex. vid rengöring.

Opptändning

Det är mycket viktigt att upptändningen går bra för att förbränningen ska bli optimal. En kall braskamin och en kall skorsten försämrar förbränningen. Var därför noga med att tända en bra brasa med tillräckligt torr ved, använd pinnved och tänd brasan uppifrån. Det är viktigt att uppnå hög rökgastemperatur så snabbt som möjligt.



SSkjut reglerhandtaget längst ut åt vänster så att lufttillförseln till brännkammaren öppnas helt. Lägg två vedträn (5–9 cm i diameter) vågrätt på brännkammarens botten (motsvarande 1-2 kg). Lägg 5-8 spåntstickor kors och tvärs ovanpå vedträna. Lägg 2 tändblock under det översta lagret stickor. Tänd tändblocken och stäng luckan.

När veden brinner bra ska du skjuta reglerhandtaget åt höger lite tills förbränningen är jämn och lugn.

Viktigt! Asklådan får inte öppnas under upptändningen och ska alltid vara stängd när braskaminen används, fungerar WIKING® Autopilot™ inte. Luckan får bara öppnas vid upptändning, påfyllning av ved och rengöring. Lämna aldrig en braskamin innan det har bildats lågor i veden efter påfyllning!

Viktigt! Rumluftsberoende kaminer får inte användas om dörrtätningen är skadad.

Påfyllning av ved

När det inte är mer synliga flammor och en lagom glödbädd har uppnåtts, kan det eldas igen. Det är lagom glödlager när vedträna faller ifrån varandra och botten är täckt med glöd. Öppna luckan försiktigt för att förhindra att det väljer ut rök eller sprätter ut glöd. Lägg in minst två nya vedträn (1-2 kg) i braskaminen. Veden får inte staplas över Max-markeringen på ryggplattan av vermiculit (ritning I). Stäng luckan igen.

Du behöver inte reglera lufttillförseln mer utan det sköter WIKING® Autopilot™. Men du kan höja eller sänka temperaturen med reglerhandtaget. Ju längre åt höger du skjuter reglerhandtaget, desto mindre värme avger braskaminen. Dock är det viktigt att du inte sänker värmen mer än att det fortfarande syns lågor och förbränningen är jämn.

Vänta alltid med att lägga på mer ved tills glödsiktet är lagom lågt.

Under förbränningen blir kaminen varm på utsidan, därför måste du vara försiktig och eventuellt använda de medföljande handskarna.

Vid avslutad eldning

När braskaminen inte används ska reglerspaken, när den har svalnat, stå längst ut till vänster. Det är lämpligt att torka av fönsterrutan efter avslutad eldning. Detta görs bäst med hushållspapper.

Generellt om eldning

Maximal förbränning

Max. tillåten eldning per timme är:

Ved: 1,96 kg

Överstigs denna gräns, omfattas kaminen inte längre av fabriksgarantin och kaminen kan förstöras av för hög värme. Kaminen är godkänd för intermitterande förbränning (periodvis användning).

Påfyllningsintervall

Normalt påfyllningsintervall vid nominell effekt

Ved: 49 min (1,60 kg)

För svag eldning

Om det eldfasta materialen i brännrummet är svart efter en eldningen, kaminen förorenar och WIKING® Autopilot™ inte fungerar optimalt. Därför måste du öppna lufttillförseln ytterligare. Det kan dessutom finnas behov av att bränna av en större mängd ved.

Sådan uppnår du den bästa förbränningen

- **Använd rent och torrt trä**

Vårt trä medför en dålig förbränning med mycket rök och sot. Dessutom så används värmen till att torka, veden istället för att värma upp ditt hus.

- **Elda lite och ofta**

Du uppnår den bästa förbränningen genom att elda ofta och lite per gång. Om du lägger in för mycket ved på en gång, går det för lång tid innan temperaturen blir så hög att du uppnår en bra förbränning.

- **Se till att elden får rätt mängd luft**

Du ska även se till att det är tillräckligt med luft - speciellt i starten - så temperaturen i braskaminen stiger snabbt upp till en hög temperatur. Så alla de gaser och partiklar som frigges under avbränningen av träet också förbränns. Annars sätter de sig som sot i skorstenen (med risk för skorstensbrand) eller kommer oförbrända ut i ditt bostadsområde. Fel mängd luft medför dålig förbrännig och låg verkningsgrad.

- **Försök inte få brasan att brinna hela natten**

Du bör inte lägga på mer ved och minska lufttillförseln på kvällen i ett försök att ha glöd kvar på morgonen. Om du gör det bildas det stora mängder farlig rök och skorstenen utsätts för onödigt mycket sot, vilket i sin tur ökar risken för skorstensbrand.

Underhåll och rengöring

Rengöring

Underhåll av kaminen bör bara göras då den är kall. Det dagliga underhållet är minimalt. Det är lättast att dammsuga kaminen utvändigt med ett munstycke med mjuk borste. Du kan också damma av kaminen med en torr, mjuk trasa eller en liten, mjuk borste. Men kom ihåg att bara göra det när kaminen är kall. Använd inte vatten, sprit eller någon form av rengöringsmedel eftersom det skadar lacken.

Grundligt underhåll av kaminen bör ske en gång om året. Brännkammaren skall då rengöras från aska och sot. Gångjärn och hake ska smörjas med flytande kopparfett på sprayflaska (värmebeständigt upp till 1100°C). Lyft upp luckan ca ½ cm och spraya in kopparfett på gångjärnstappen (ritning G).

Före sotningen ska du vrida reglerknappen till min. för att förhindra att det tränger in sot och aska i WIKING® Autopilot™. Om transportsäkringen inte redan har tagits bort vid installationen av braskaminen ska du ta bort dem. Transportsäkringen (ritning D) vrider du av från de två upphängningskrokarna med hjälp av en tång eller skruvmejsel. Rökhyllan och rökledarskivan tas ut ur kaminen för rengöring (ritning C).

1. Baffelskivan (topplatta)
2. Vänster hörnplatta
3. Höger hörnplatta
4. Vänster sidoplatta
5. Höger sidoplatta
6. Ryggplatta

Underhåll

Minst vartannat år bör man göra en grundlig, förebyggande kontroll av kaminen. Kontrollen omfattar bl.a.:

- noggrann rengöring av braskaminen
- kontroll av fjäder till WIKING® Autopilot™ och ev. byte
- kontroll av värmeisolerande material och ev. byte
- kontroll av botten/roster
- kontroll av packningar. Packningarna ska vara hela och mjuka. Om så inte är fallet ska packningarna bytas.
- smörjning av gångjärnen och hake med kopparfett (ritning G).

Servicekontrollen ska alltid utföras av en auktoriserad montör. Använd endast originalreservdelar.

Aska

Asklådan töms lättast genom att dra en avfallspåse över lådan, vända denna upp och ner, därefter försiktigt dra den upp ur påsen igen. Aska kan lämnas via den vanliga renhållningen och sophanteringen.

Var uppmärksam på att det kan vara glöd i askan upp till 24 timmar efter att elden i braskaminen har slocknat ut!

Vermikulit

Brännkammaren effektiva, men porösa isolering kan med tiden bli slitet och skadat. Det betyder inte något för kaminens effektivitet att isoleringen är skadad. Om ryggplaten spricker kan det leda till att sekundärluften fördelas fel i brännkammaren och därför bör den bytas ut. Den bör dock bytas ut, om det blir håll, bitar ramlar av eller om slitaget överstiger halva den ursprungliga tjockleken på isoleringen.

WIKING® Autopilot™

Fjädern i WIKING® Autopilot™ måste kontrolleras minst vartannat år. För att kontrollera fjädern ska följande göras (ritning H):

WIKING Maxi 2 och WIKING Maxi 4: Lyft av braskaminens toppskiva. Lossa skruvarna och lyft bort ryggplåten. Skruva loss värmeskölden. Kontrollera avkännarmens utgångspunkt när kaminen är kall. Utgångspunkten när kaminen är kall är ca 14° över vågrät position. Den skall gå lätt och fjädrande när man knuffar till den oavsett om kaminen är kall eller varm. Montera värmeskölden, ryggplåten och toppskivan igen.

WIKING Maxi 6 med värmemagasin: Lyft av braskaminens toppskiva. Lyft värmemagasinet framsida uppåt och framåt så att den lyfts av från de fyra styrtapparna. Ta bort värmemagasinet toppskiva. Skruva ur skruvarna och ta av braskaminens ryggplåt. Skruva loss värmeskölden. Kontrollera avkännarmens utgångspunkt när kaminen är kall. Utgångspunkten när kaminen är kall är ca 14° över vågrät position. Den skall gå lätt och fjädrande när man knuffar till den oavsett om kaminen är kall eller varm. Montera värmeskölden, ryggplåten, toppskiva till värmemagasinet, framsidan på värmemagasinet och toppskivan igen.

WIKING Maxi 6 med värmefack: Lyft av braskaminens toppskiva. Lossa skruvarna och lyft bort värmefacket. Lossa skruvarna och lyft bort ryggplåten. Skruva loss värmeskölden. Kontrollera avkännarmens utgångspunkt när kaminen är kall. Utgångspunkten när kaminen är kall är ca 14° över vågrät position. Den skall gå lätt och fjädrande när man knuffar till den oavsett om kaminen är kall eller varm. Montera värmeskölden, ryggplåten, värmefacket och toppskivan igen.

Lucka/glas

Om glasluckan är sotig är den lätt att rengöra med en bit fuktat hushållspapper som doppats i aska. Torka av rutan med vertikala rörelser (uppåt och nedåt). Torka av med en bit torrt och rent hushållspapper.

Pakningar

Kontrollera regelbundet att packningarna i lock och asklåda är hela och mjuka. Om så inte är fallet bör de bytas ut. Använd endast originalpackningar.

Efterbehandling av ytor

Efterbehandling kan vara nödvändig om ytorna berörs ofta, till exempel dörrhandtaget och den nedre dörren. Lacken kan skadas om man rör vid kaminen när den är varm. Dessa skador kan dock repareras med sprayfärg som finns att köpa hos den WIKING-återförsäljare där kaminen köptes.

Garanti

Vid avsaknad av underhåll bortfaller garantin.

Marknadsövervakning

Vid nominelltest utfördes en upptändning, en förförbränning samt fyra testförbränningar. Björkträ användes. 2,7 kg ved upptändes vid maximal lufttillförsel, där större vedbitar låg längst ner och mindre vedbitar längst upp. När elden brinner bra reduceras lufttillförseln till nominellt värde, dvs. 25 % öppen. För förförbränningen och de fyra testförbränningarna brändes två vedträn med en totalvikt på 1600 g och en längd på 28 cm. Vedträn placeras längs vermikuliten i den bakre delen, i mitten av förbränningskammaren och med ett litet avstånd mellan vedträn. Vedträn vid glaset väger 100 g mer än det bakre vedträn.

En testförbränning är avslutad när CO₂-halten ligger på cirka 7 % och lugna lågor syns. Glödlagret har en vikt mellan 300 och 400 g. Efter förbränningen tillförs maximal luft i minst 1,5 minuter. Om förbränningen bedöms ha kommit igång bra, sänks lufttillförseln långsamt till 25 %.

Felsökning och felavhjälpning

Rutan sotar till

- Veden är för fuktig. Elda endast med bränsle, som lagrats minst 12 månader under halvtak och med 12-18 % fuktighet.
- Packningen i luckan kan vara otät. Montera ny packning.

Rök ut i rummet, när luckan öppnas

- Spjället i skorsten kan vara stängt. Öppna spjället!
- Saknas drag i skorstenen, se avsnittet om skorsten eller kontakta sotare.
- Rengöringslucka otät eller har fallit ut. Byt ut eller montera rengöringslucka.
- Öppna aldrig luckan, när det är lågor i brasan.

Skenande förbränning

- Packningen i luckan eller asklådan är otät. Montera ny packning.
- Om det är för kraftigt drag i skorstenen, kan det vara nödvändigt att stänga reglerknappen. När kaminen inte används, stängs alla spjäll.
- Om stålplattorna i brännkammaren flagar eller deformeras, eldas det på ett felaktigt sätt
- Upphör med användningen och kontakta återförsäljaren.

Vid driftstörningar som Ni inte själv kan avhjälpa ber vi Er att vända till köpstället.

Sopsortering

Förpackningen till din WIKING-kamin ska kasseras enligt gällande lagar och lokala myndighetsföreskrifter.

När kaminen har tjänat ut ska den sorteras enligt följande:

Brännkammare, lucka, brännkammargolv, rökavgaskanal, luftreglering och täckplatta – sorteras som järn

Keramikglas – får inte blandas med vanligt glas

Tätningar på glas, dörr och asklåda – ska kasseras som deponiavfall, eftersom de innehåller glasfibrer

Vermikulit – ska kasseras som deponiavfall

Värmeackumulerande stenar – av betong – ska kasseras som betong

Natursten – ska kasseras som sten och grus

Glasplattor – härdat glas – ska kasseras som glas

PrestandadeklARATION, DoC och EcoDesign

Ladda ner prestandadeklARATIONEN från vår webbplats via följande länkar:
www.hwam.com/dop/EN16510/Maxi

Försäkran om överensstämmelse hittar du genom att skanna QR-koden.



**Produktinformation om rumsvärmare för fastbränsle enligt
Kommissionens förordning (EU) 2015/1185**

Modell	WIKING Maxi 2, WIKING Maxi 4, WIKING Maxi 6
Direkt värmeeffekt [kW]	6,3
Indirekt uppvärmningsfunktion	Nej
Indirekt värmeeffekt [kW]	-
Typ av reglering av värmeeffekt/rumstemperatur	Två eller flera manuella steg utan rumstemperaturreglering

Prestanda från rumsvärmare vid nominell avgiven värmeeffekt		
Bränsle	Rekommenderat bränsle	Säsongsmedelverkningsgrad för rumsuppvärmning [%]
Ved med fukthalt 12-18 %	Ja	65
Utsläpp	mg/m³ (13% O₂)	
Partikla (PM)	34	
Organiska gasformiga föreningar (OGC)	88	
Kolmonoxid (CO)	994	
Kväveoxider (NO _x)	85	

Egenskaper vid drift med rekommenderat bränsle	
Nominell avgiven värmeeffekt [kW]	6,3
Eleffektbehov vid nominell avgiven värmeeffekt [kW]	-
Eleffektbehov vid lägsta värmeeffekt [kW]	-
Eleffektbehov i standbyläge [kW]	-
Nyttoverkningsgrad vid nominell avgiven värmeeffekt [%]	75
Energieffektivitetsindex	99
Energieffektivitetsklass	A

Särskilda åtgärder i samband med montering, installation och underhåll

Se tillhörande bruksanvisning för närmare information

Bortskaffning/återvinning:

I samband med bortskaffning av uttjänt utrustning:

- Se alltid till att sortera de olika delarna i rätt fraktioner.
- Följ alltid gällande regler på din lokala återvinningsstation.

